

„Initiative Generalsanierung Domglocken Magdeburg“

Sanierung der Dominica



Reparatur Dominica im Glockenschweißwerk (Ausbau, Hin- und Rücktransport) Nachguß und anschweißen von zwei Kronenhenkeln, verschweißen der Durchbohrungen, neues Klöppelhängeeisen einschweißen, Schlagring aufschweißen). Die Glockenstube der Dominica hat sehr kleine Fensteröffnung, nur nach Norden eine etwas größere, so daß sie nur sehr leise zu hören ist und im Geläut mit Susanne und Apostolica untergeht. Sie hängt an einem geraden Holzjoch um 90°gedreht. Die zwei einzeln stehenden Kronenhenkel sind abschlagen, die Haube ist durchbohrt, das Klöppelhängeeisen herausgebrochen. Der in ihr hängende Klöppel ist weder in der Form noch Masse geeignet, die Glocke schonend und rhythmisch zu läuten. Sie ist darum seit einigen Jahren stillgelegt.

